

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 1	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD7
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD8
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 48,11 m

Prčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

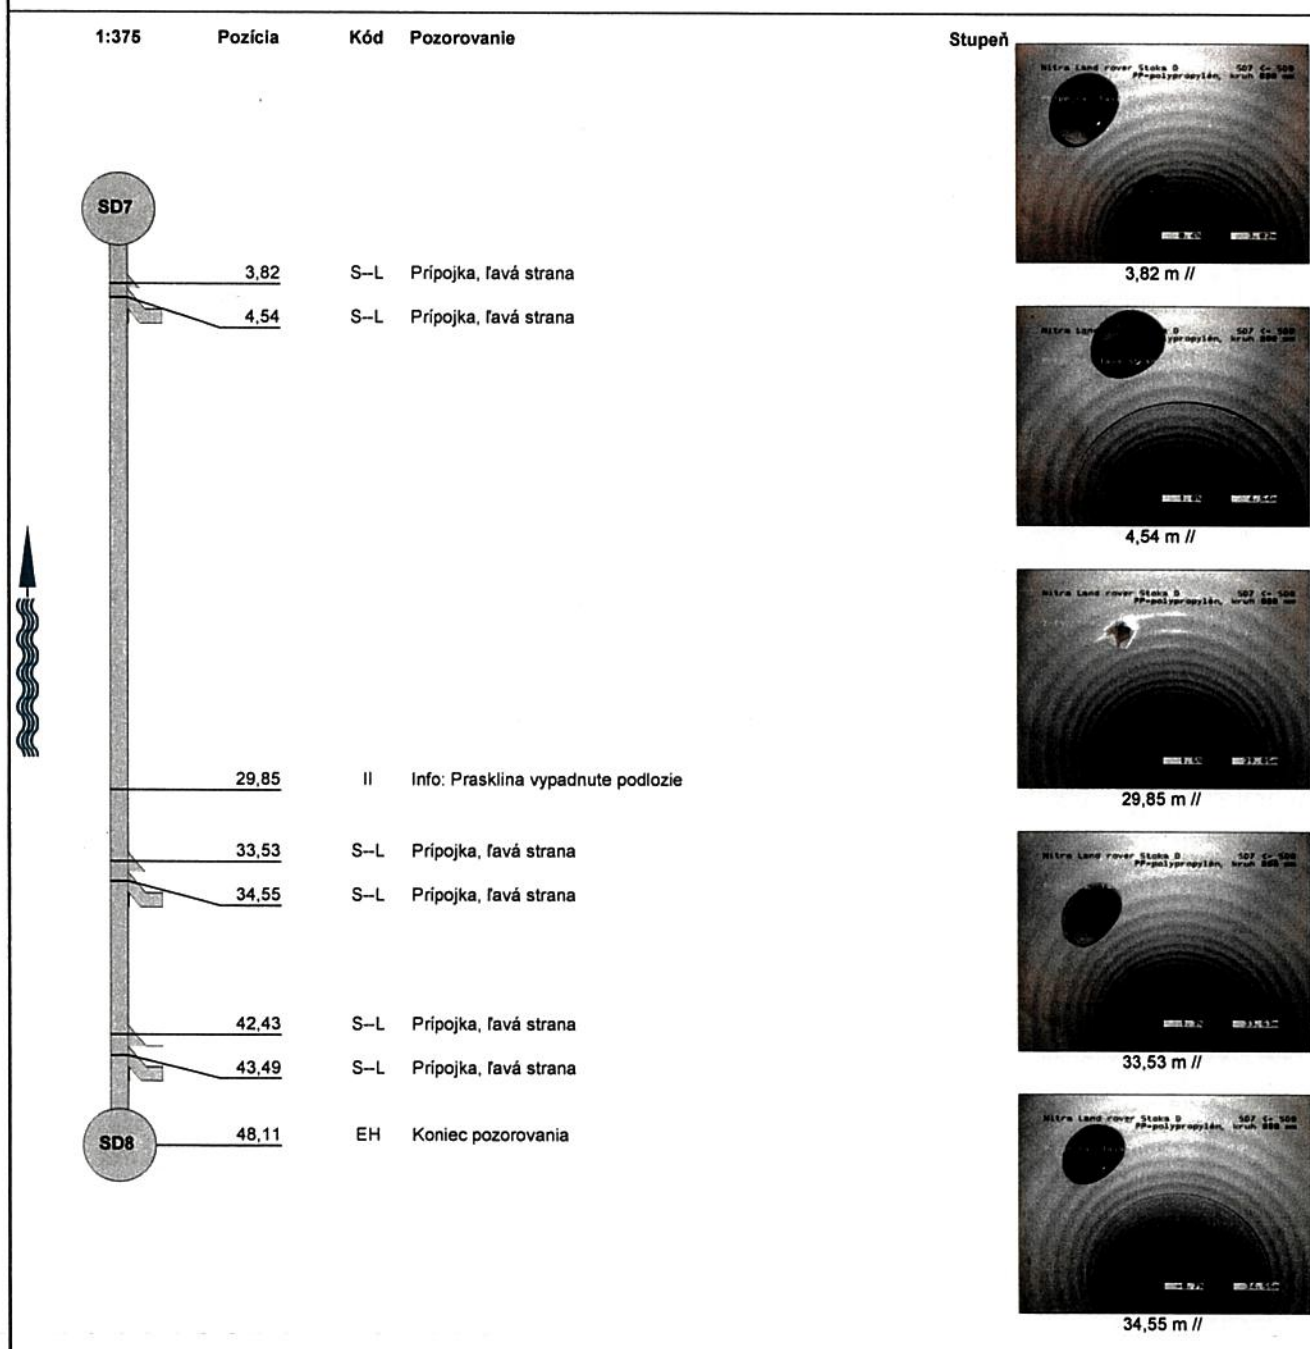


Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	1	



Foto: 1_1a
3,82m, Pripojka, ľavá strana



Foto: 2_2a
4,54m, Pripojka, ľavá strana



Foto: 3_3a
29,85m, Info: Prasklina vypadnute podložie



Foto: 4_4a
33,53m, Pripojka, ľavá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	1	



Foto: 5_5a
34,55m, Prípojka, ľavá strana

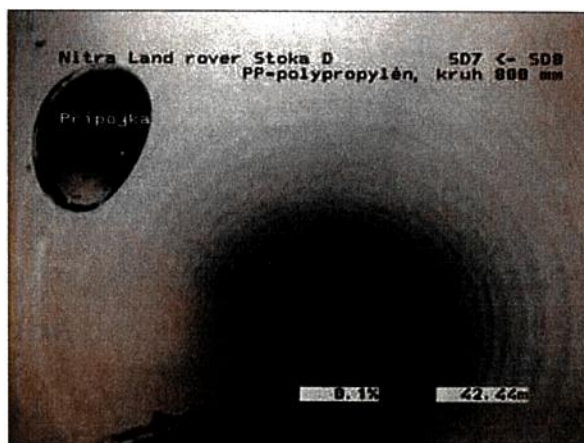


Foto: 6_6a
42,43m, Prípojka, ľavá strana

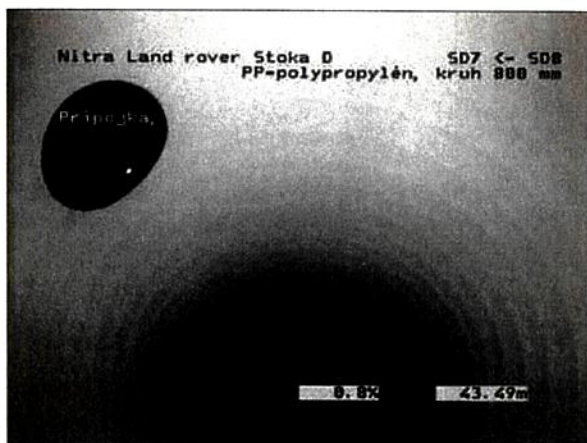


Foto: 7_7a
43,49m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 8_8a
48,11m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 2	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD8
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD9
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 28,99 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dĺžka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:225 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

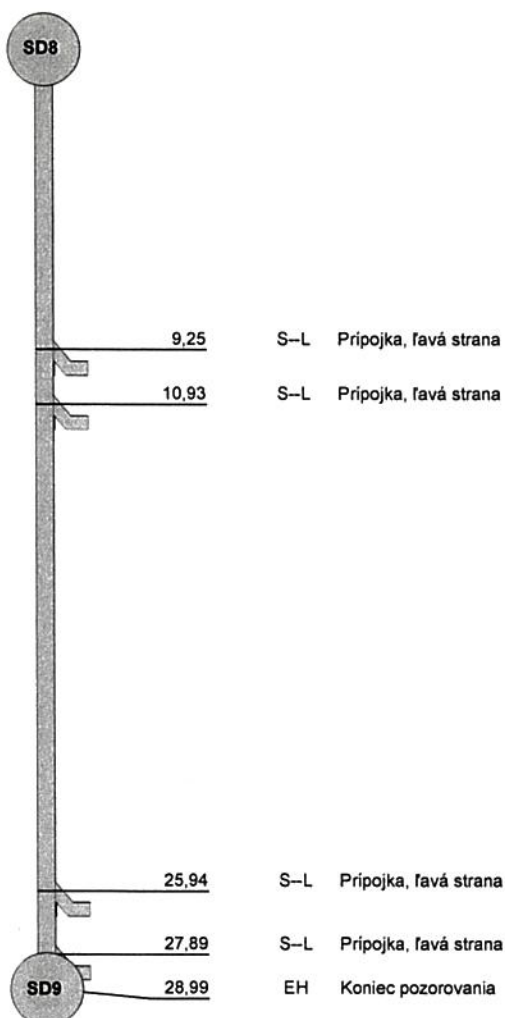

9,25 m //



10,93 m //



25,94 m //



27,89 m //



28,99 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	2	



Foto: 9_1a
9,25m, Pripojka, ľavá strana



Foto: 10_2a
10,93m, Pripojka, ľavá strana



Foto: 11_3a
25,94m, Pripojka, ľavá strana



Foto: 12_4a
27,89m, Pripojka, ľavá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	2	

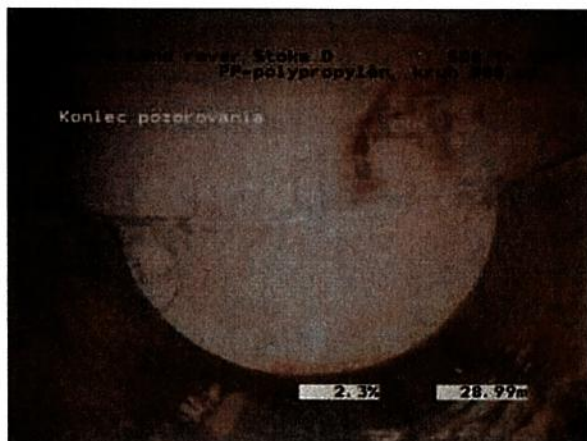


Foto: 13_5a
28,99m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 3	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD5
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD6
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 48,06 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:375 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

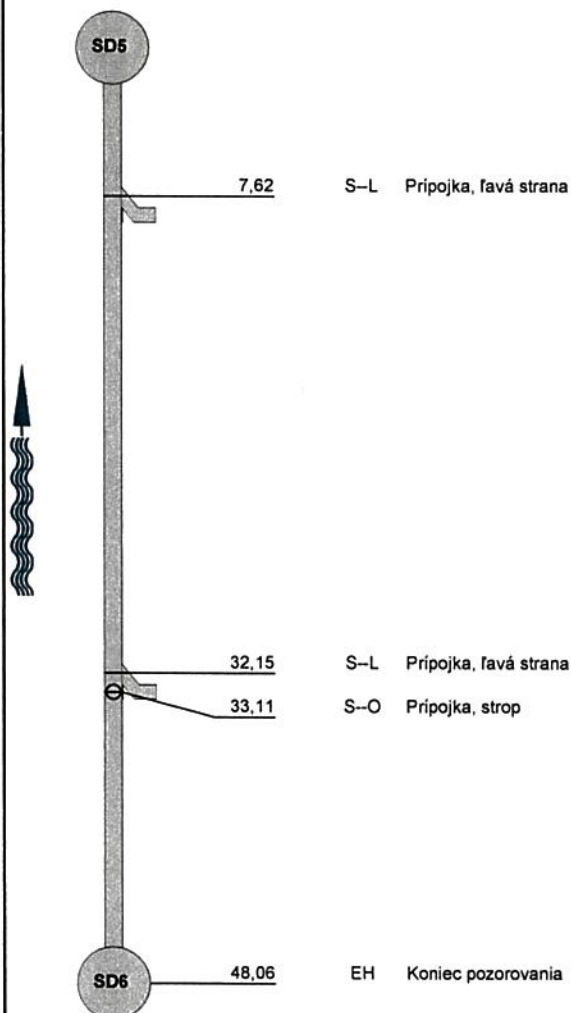

7,62 m //



32,15 m //



33,11 m //



48,06 m //

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Dátum: 19.06.2018	Názov úseku: 3	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------	--------------



Foto: 14_1a
7,62m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 16_2a
32,15m, Prípojka, ľavá strana

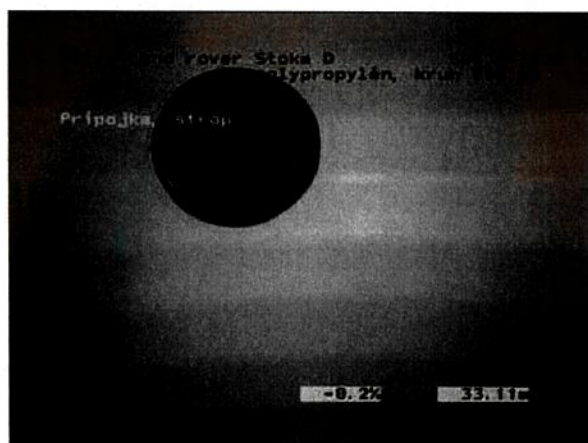


Foto: 17_3a
33,11m, Prípojka, strop

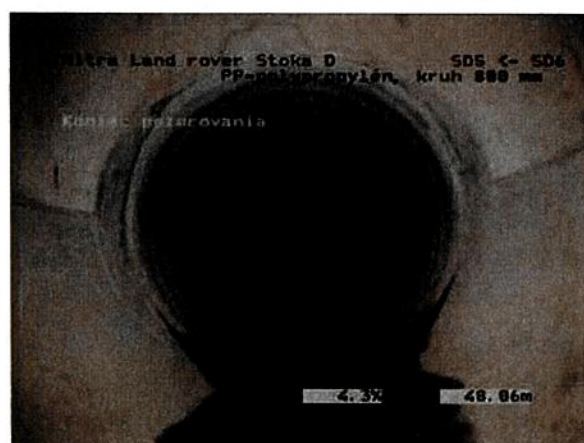


Foto: 18_4a
48,06m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 4	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD6
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD7
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 49,06 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka
	Označenie:

Poznámka:

1:375 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

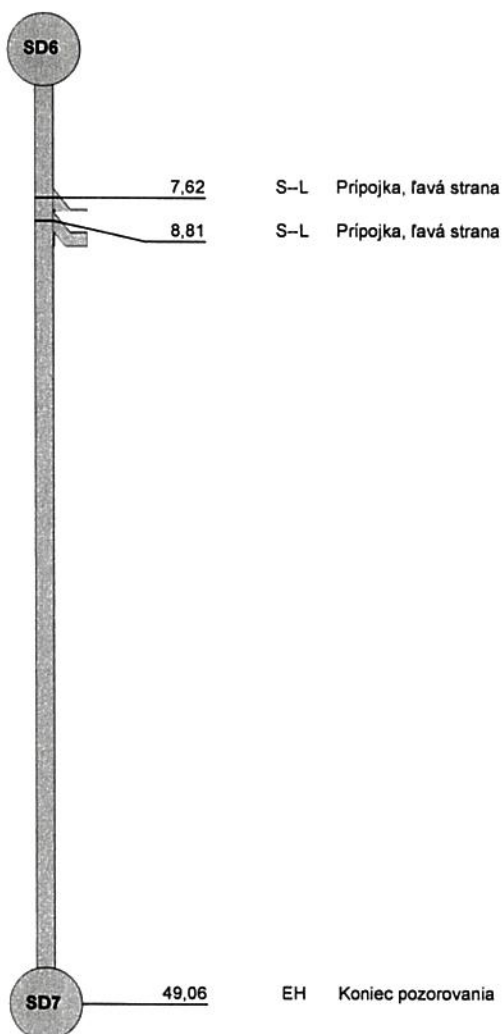

7,62 m //



8,81 m //



49,06 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	4	



Foto: 15_1a
7,62m, Prípojka, ľavá strana

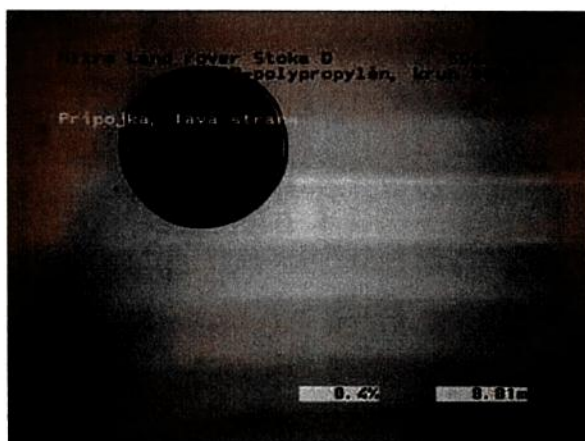


Foto: 19_2a
8,81m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 20_3a
49,06m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 5	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD4
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 12,15 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:100 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

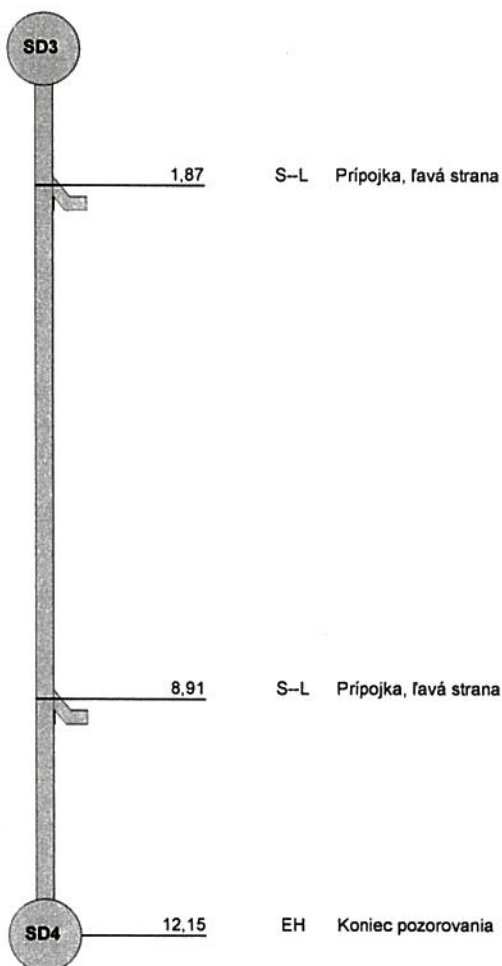

1,87 m //



8,91 m //



12,15 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	5	

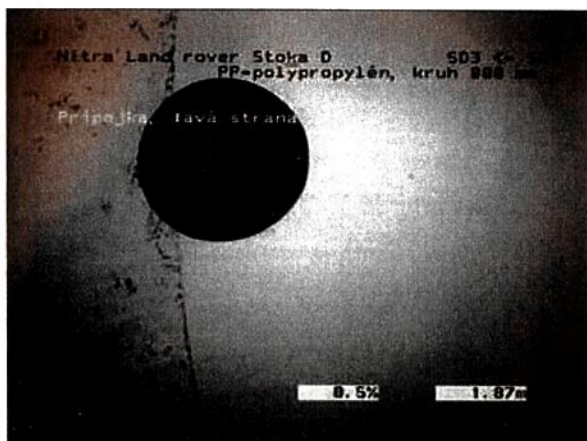


Foto: 21_1a
1,87m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 23_2a
8,91m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 24_3a
12,15m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 6	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD4
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD5
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 49,35 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 800 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén Dizka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Označenie:

Poznámka:

1:375	Pozícia	Kód	Pozorovanie	Stupeň
	2,63	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	11,32	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	12,40	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	22,46	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	25,83	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	41,32	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	46,61	S-L	Prípojka, ľavá strana	
	49,35	EH	Koniec pozorovania	

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	6	



Foto: 22_1a
2,63m, Prípojka, ľavá strana

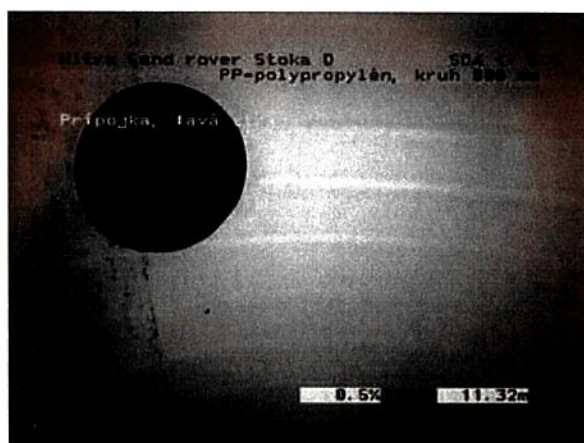


Foto: 25_2a
11,32m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 26_3a
12,4m, Prípojka, ľavá strana

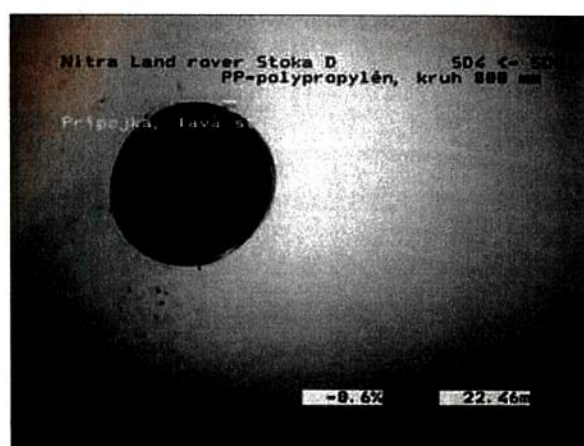


Foto: 27_4a
22,46m, Prípojka, ľavá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	6	



Foto: 28_5a
25,83m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 29_6a
41,32m, Prípojka, ľavá strana

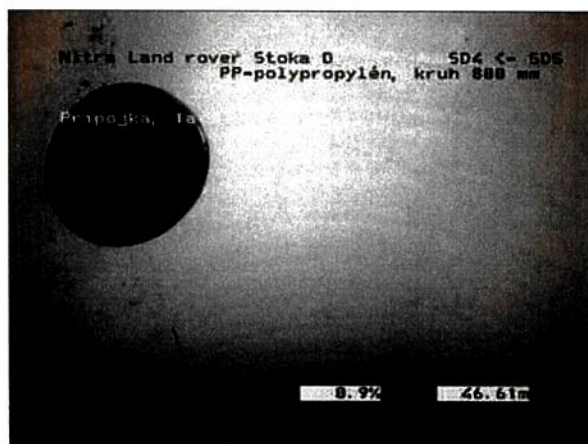


Foto: 30_7a
46,61m, Prípojka, ľavá strana

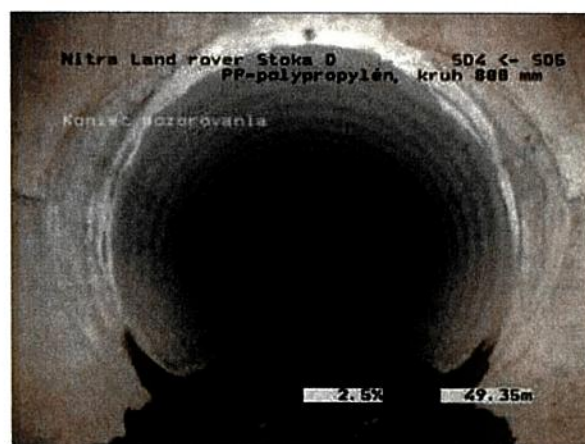


Foto: 31_8a
49,35m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pečne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 7	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka D	Výkres č.1:	z: SD3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SD10
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 12,29 m
Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm	
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PVC-polyvinylchlorid	Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	
	Označenie:	

Poznámka:



1:100

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

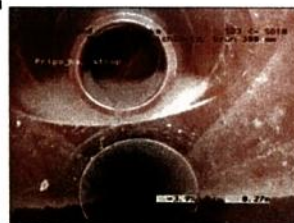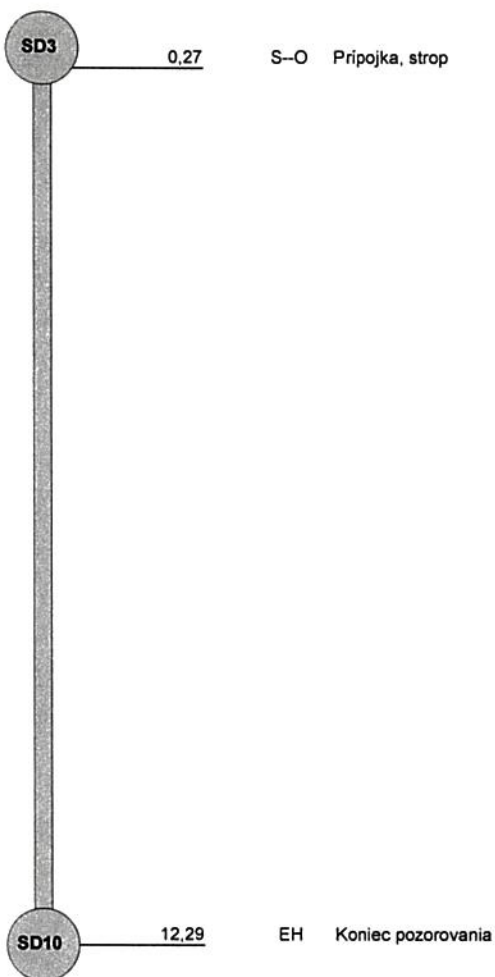

0,27 m //



12,29 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka D	19.06.2018	7	

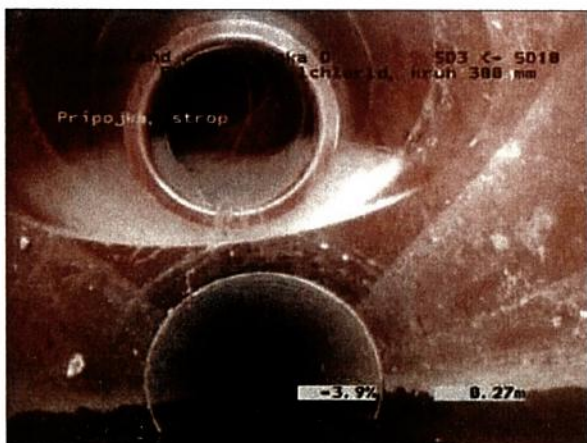


Foto: 32_1a
0,27m, Prípojka, strop

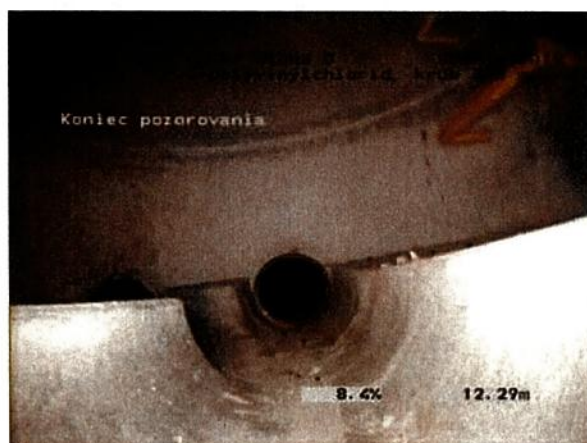


Foto: 33_2a
12,29m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 8	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE2
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE3
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 16,1 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:
	Označenie:

Poznámka:

1:125

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SE2



16,1 m //

SE3

16,10

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka E	19.06.2018	8	



Foto: 34_1a
16,1m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 9	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:



Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE3
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE4
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 16,96 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:125 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

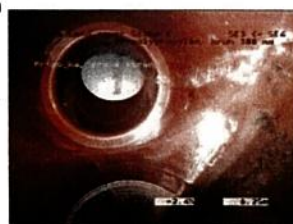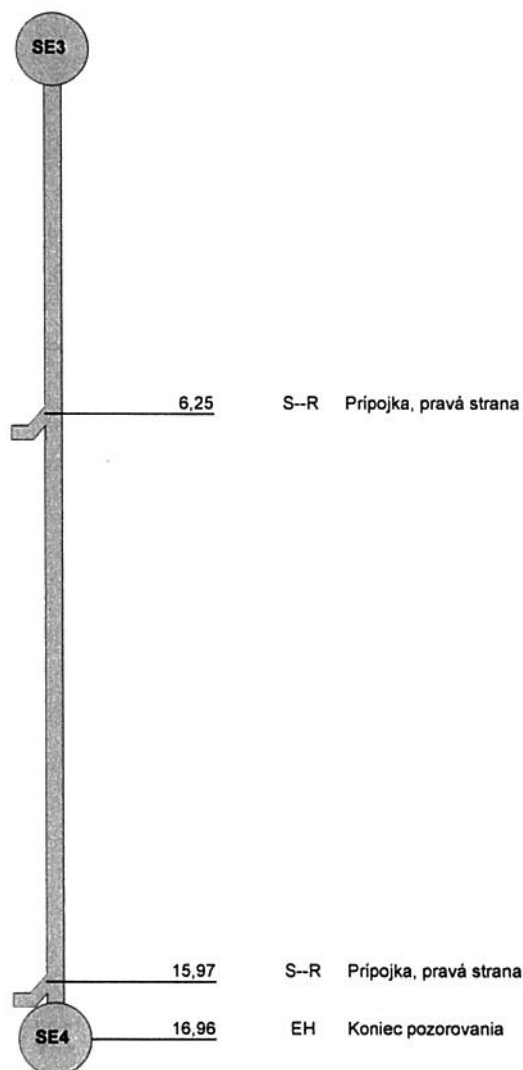

6,25 m //



15,97 m //



16,96 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka E	19.06.2018	9	



Foto: 35_1a
6,25m, Prípojka, pravá strana



Foto: 39_2a
15,97m, Prípojka, pravá strana



Foto: 40_3a
16,96m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 10	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE4
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE5
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 7,53 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén Dizka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Označenie:

Poznámka:

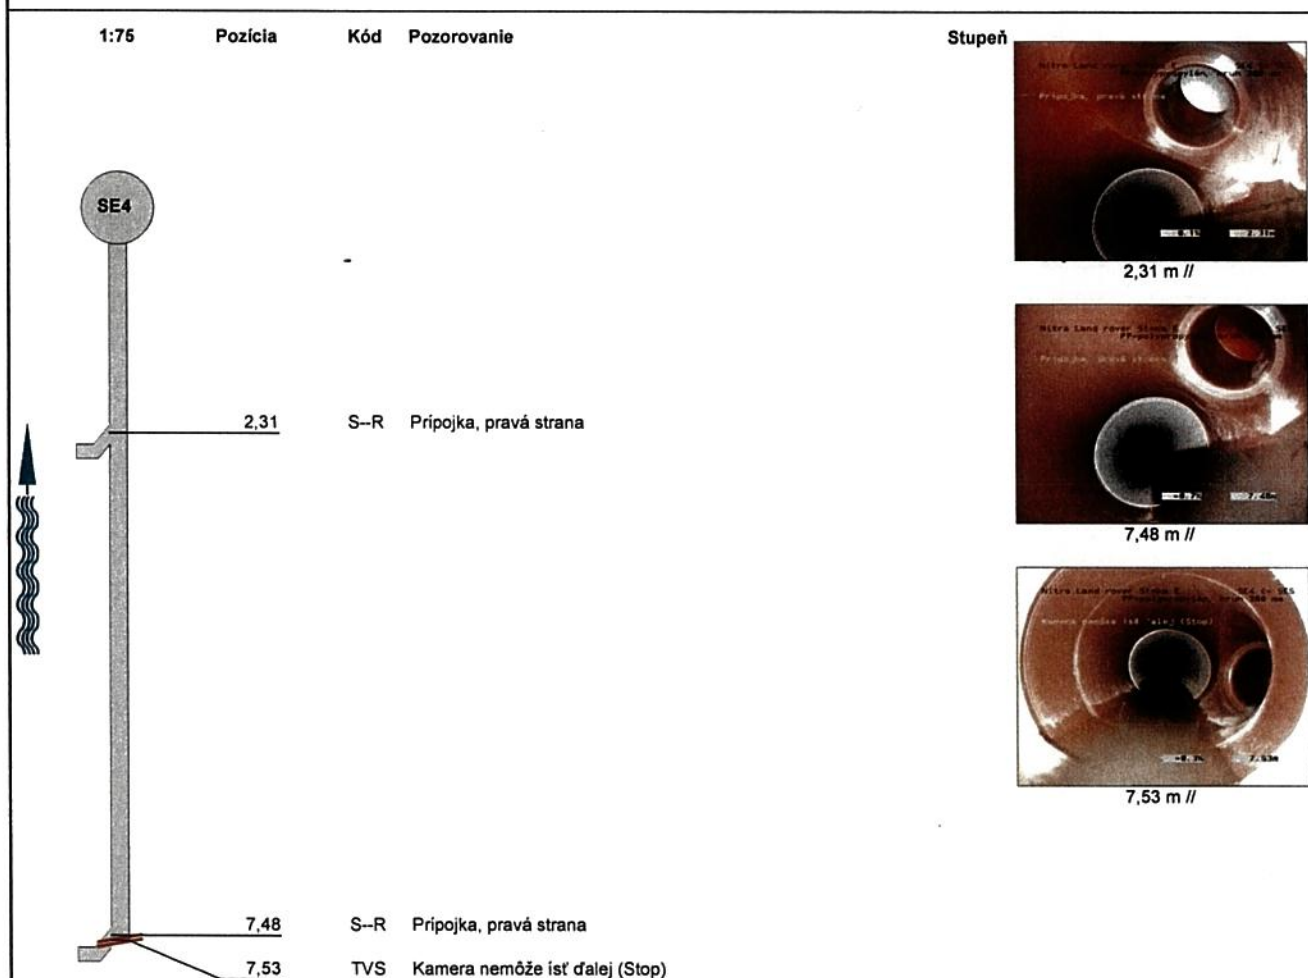


Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka E	19.06.2018	10	

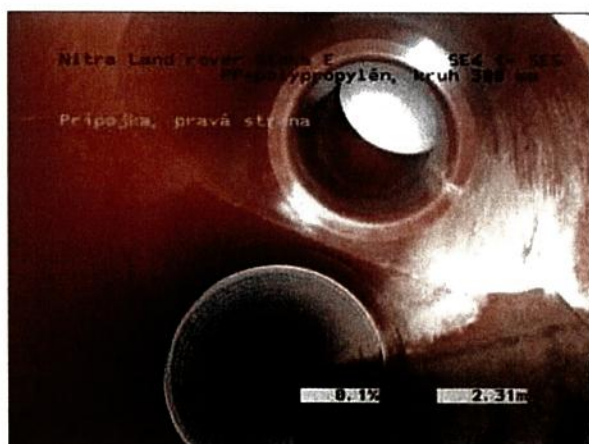


Foto: 36_1a
2,31m, Prípojka, pravá strana

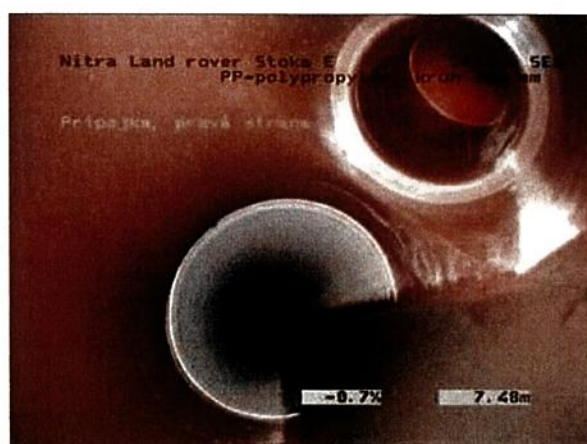


Foto: 41_2a
7,48m, Prípojka, pravá strana

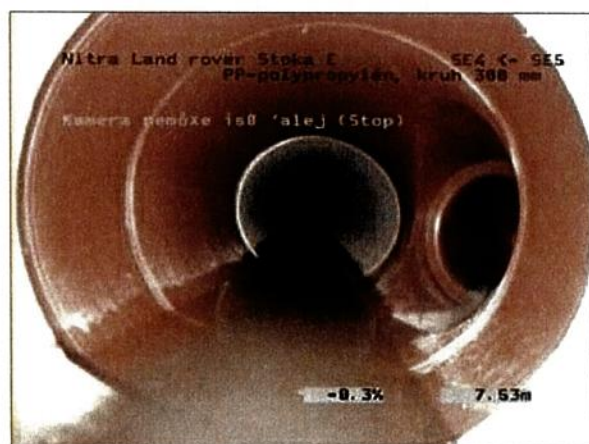


Foto: 42_3a
7,53m, Kamera nemôže ísť ďalej (Stop)

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 11	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE2
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE6
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 16,67 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:125 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SE2



14,85 m //



16,67 m //

14,85 S--L Prípojka, ľavá strana

16,67 EH Konec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka E	19.06.2018	11	

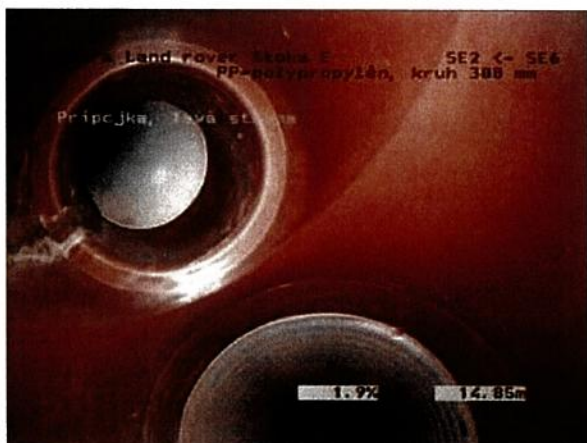


Foto: 37_1a
14,85m, Prípojka, ľavá strana

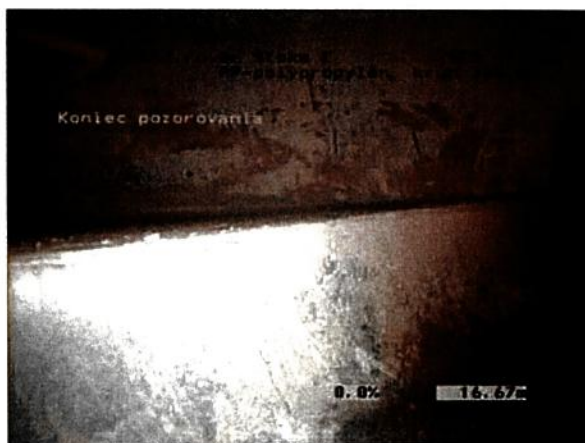


Foto: 43_2a
16,67m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pečne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 12	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE6
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE7
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 17,02 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:125 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SE6



15,61 m //



17,02 m //

SE7

15,61

S-L Prípojka, ľavá strana

17,02

EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka E	19.06.2018	12	



Foto: 38_1a
15,61m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 44_2a
17,02m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 13	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:



Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE2
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE1
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 25,94 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka
	Označenie:

Poznámka:

1:200 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

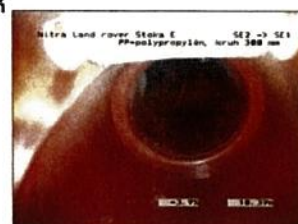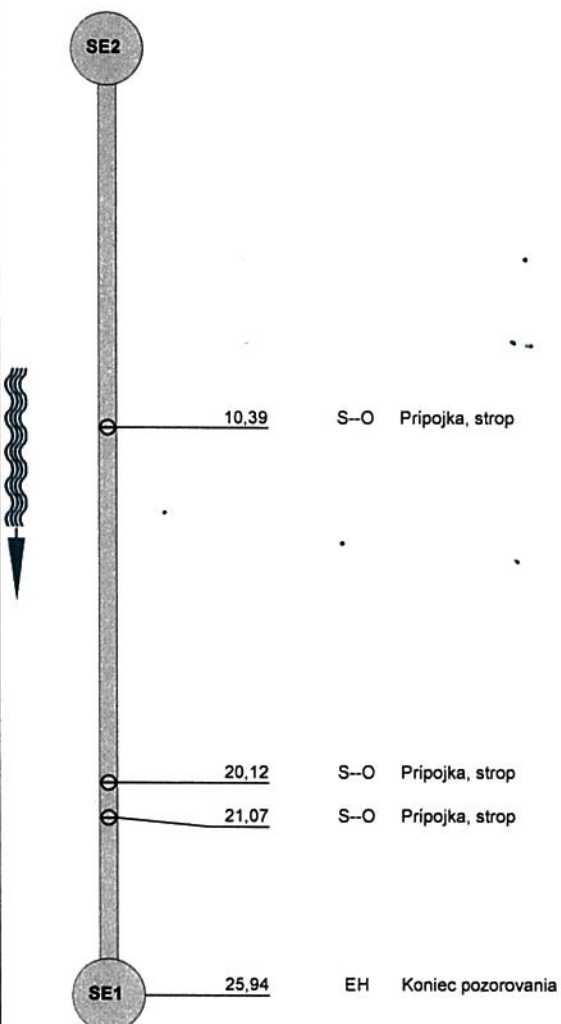

10,39 m //



20,12 m //



21,07 m //



25,94 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka E	19.06.2018	13	

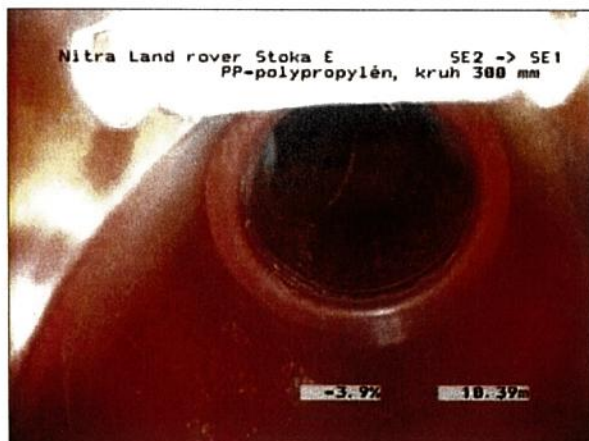


Foto: 45_1a
10,39m, Pripojka, strop



Foto: 46_2a
20,12m, Pripojka, strop

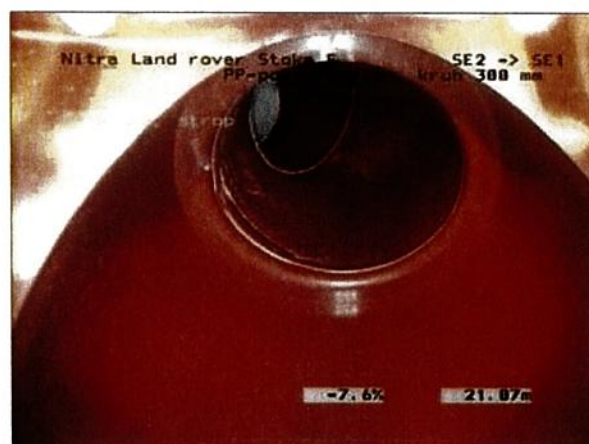


Foto: 47_3a
21,07m, Pripojka, strop



Foto: 48_4a
25,94m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 14	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE1
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: ZU E
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 36,19 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka:
Označenie:	


Poznámka:

1:275 Pozícia Kód Pozorovanie


Stupeň

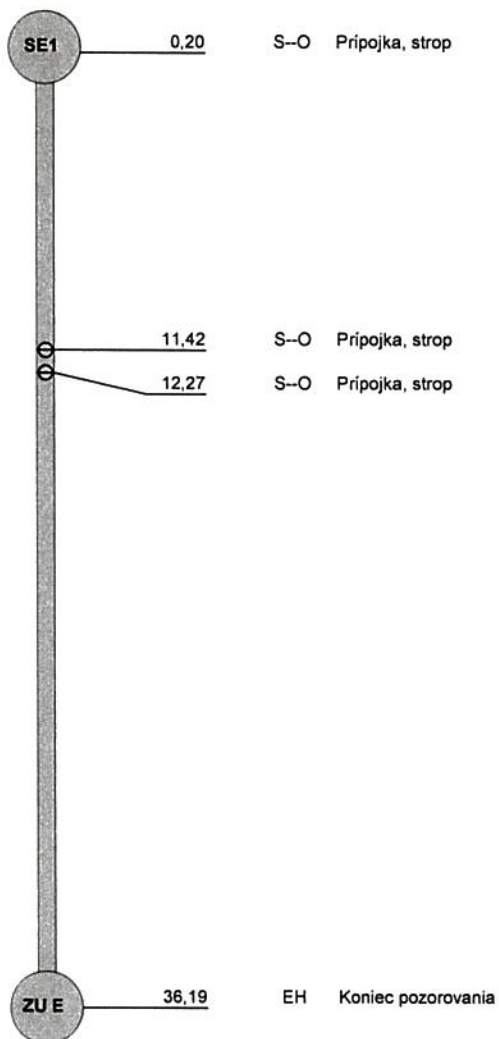

0,2 m //

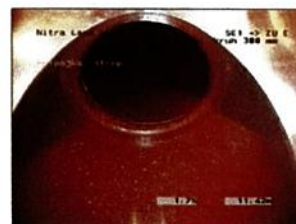

11,42 m //

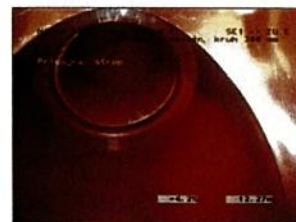

12,27 m //



36,19 m //

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Dátum: 19.06.2018	Názov úseku: 14	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------



Foto: 49_1a
0,2m, Prípojka, strop

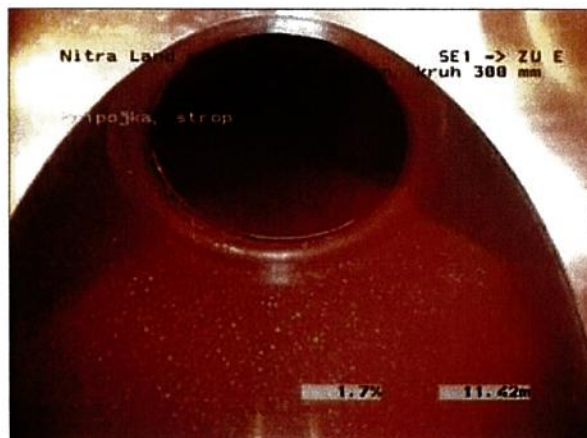


Foto: 50_2a
11,42m, Prípojka, strop

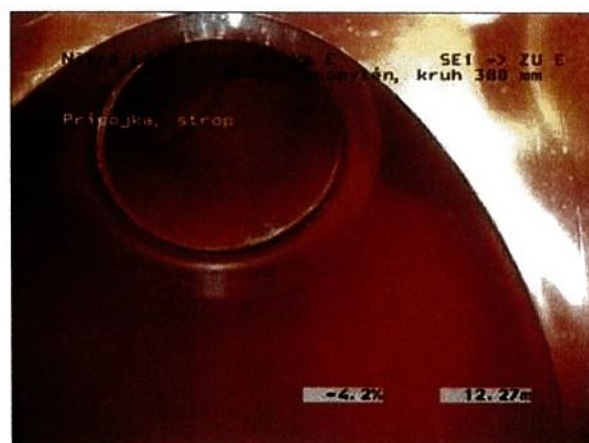


Foto: 51_3a
12,27m, Prípojka, strop



Foto: 52_4a
36,19m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 15	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Výkres č.1:	z: SE6
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SE4
Umiestnenie: Priestor chodníka	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 7,53 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:75 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

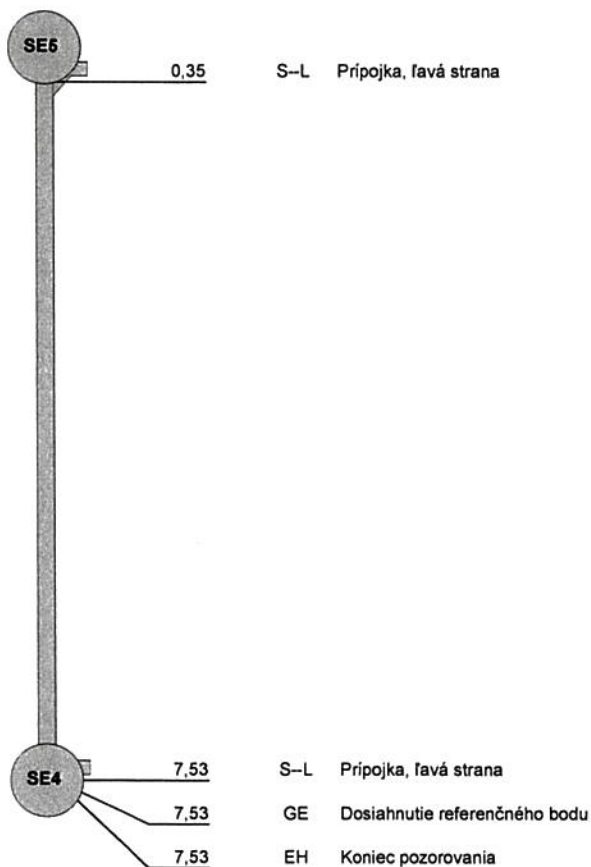

0,35 m //



7,53 m //



7,53 m //



7,53 m //

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka E	Dátum: 19.06.2018	Názov úseku: 15	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

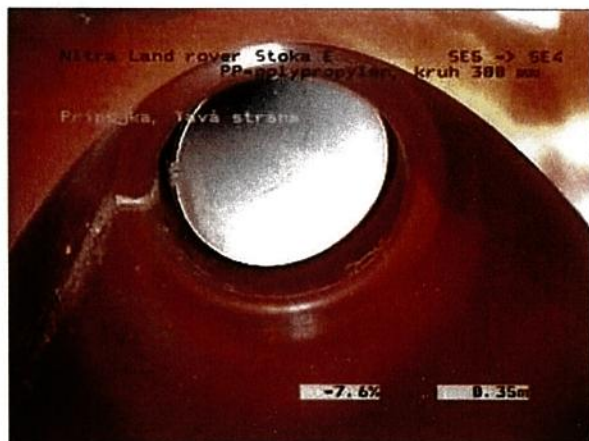


Foto: 53_1a
0,35m, Prípojka, ľavá strana

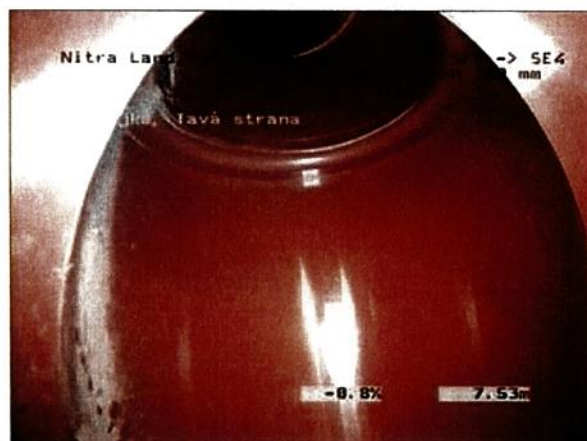


Foto: 54_2a
7,53m, Prípojka, ľavá strana

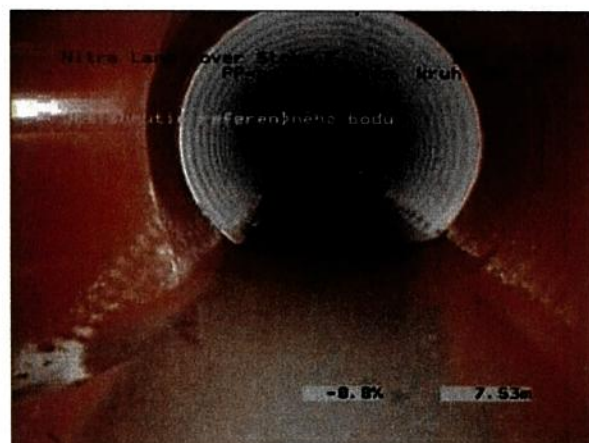


Foto: 55_3a
7,53m, Dosiahnutie referenčného bodu



Foto: 56_4a
7,53m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 16	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA1
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA2
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 96,54 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 1000 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:725

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SA1



34,8 m //

34,80

S--O

Prípojka, strop



96,54 m //

SA2

96,54

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Dátum: 19.06.2018	Názov úseku: 16	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------



Foto: 57_1a
34,8m, Prípojka, strop



Foto: 58_2a
96,54m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 17	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA1
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: Cerpacka
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 0,44 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 600 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka
	Označenie:

Poznámka:

1:25

Pozícia


Kód

Pozorovanie

Stupeň



0,44 m //



0,44

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land roverUlica:
Nitra Land rover Stoka ADátum:
19.06.2018Názov úseku:
17

Číslo úseku:



Foto: 59_1a
0,44m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 18	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SA1
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB12
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 38,49 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 1000 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:300


Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SA1

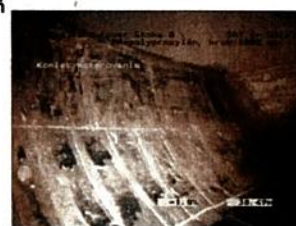

38,49 m //

SB12

38,49

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land roverUlica:
Nitra Land rover Stoka BDátum:
19.06.2018Názov úseku:
18

Číslo úseku:



Foto: 60_1a
38,49m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 19	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SA1
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB19
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 1,02 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 1000 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:


1:25

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

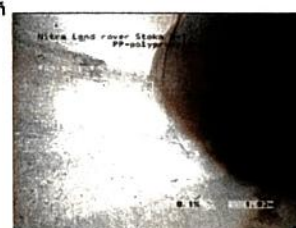

1,02 m //

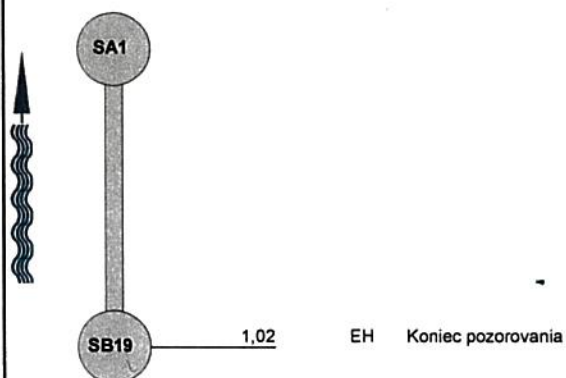


Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land rover

Ulica:
Nitra Land rover Stoka B-1

Dátum:
19.06.2018

Názov úseku:
19

Číslo úseku:



Foto: 61_1a
1,02m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 20	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB19
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB20
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 17,57 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 1000 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

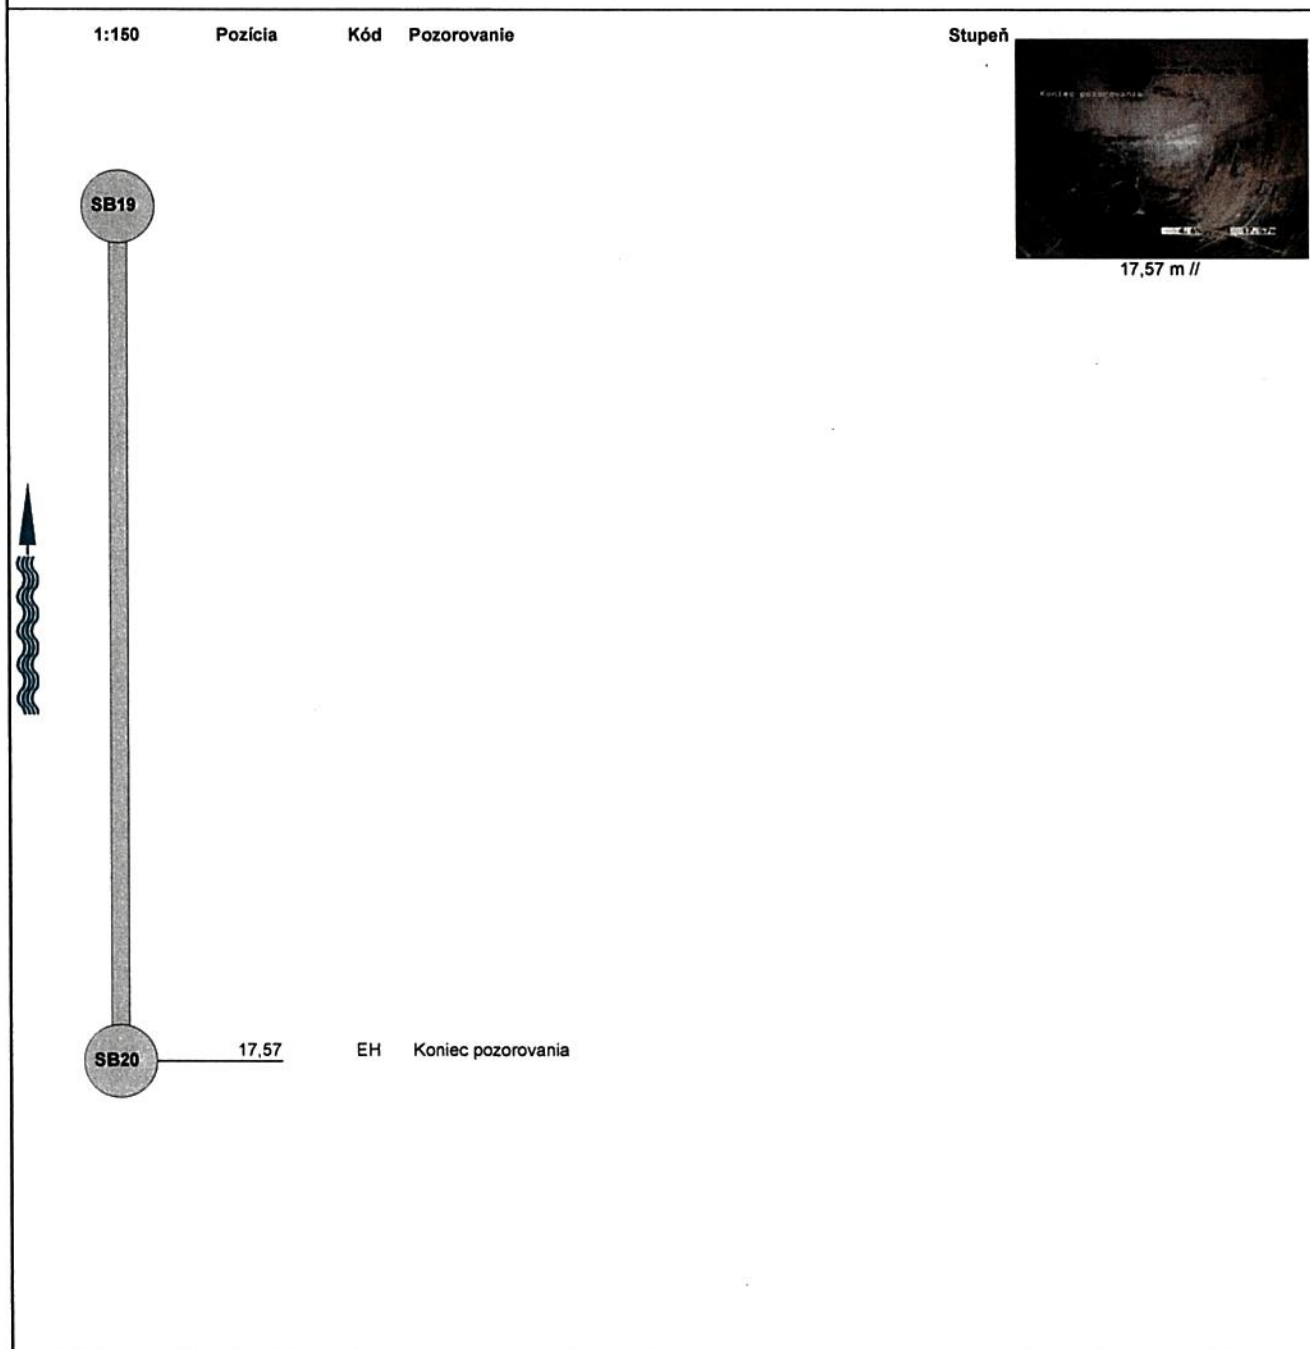


Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land roverUlica:
Nitra Land rover Stoka B-1Dátum:
19.06.2018Názov úseku:
20

Číslo úseku:

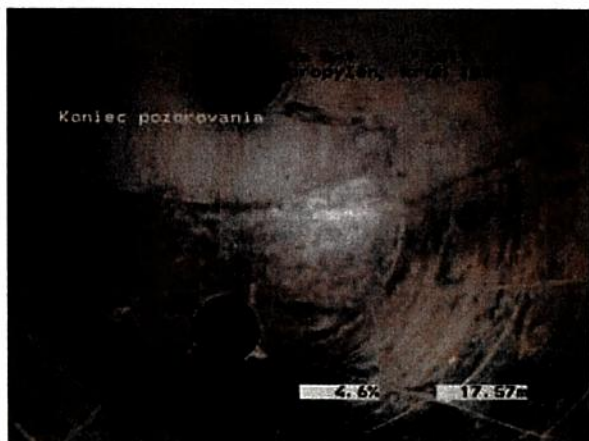


Foto: 62_1a
17,57m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 21	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA4
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA5
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 22,05 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:


1:175

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

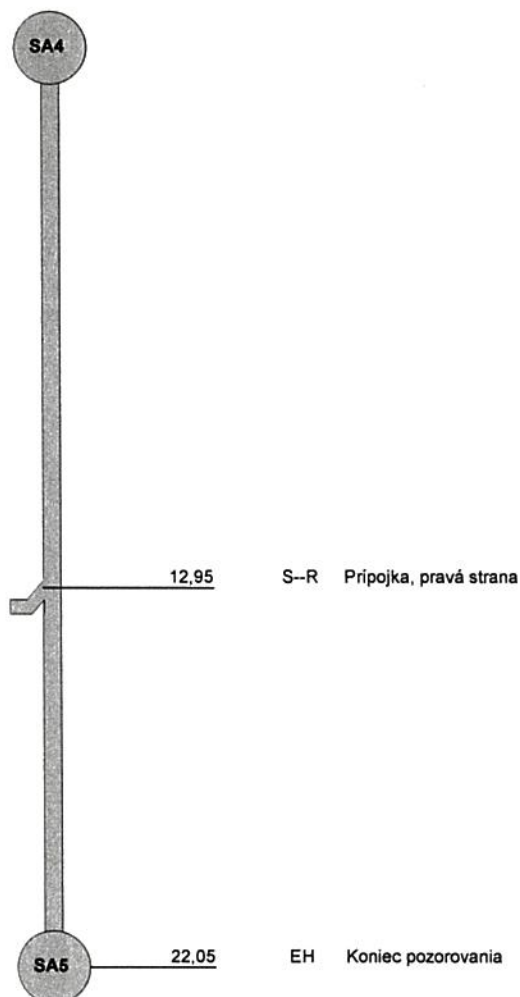

12,95 m //



22,05 m //

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land rover

Ulica:
Nitra Land rover Stoka A

Dátum:
19.06.2018

Názov úseku:
21

Číslo úseku:



Foto: 63_1a
12,95m, Prípojka, pravá strana



Foto: 67_2a
22,05m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 22	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA5
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA6
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 48,81 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:375 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

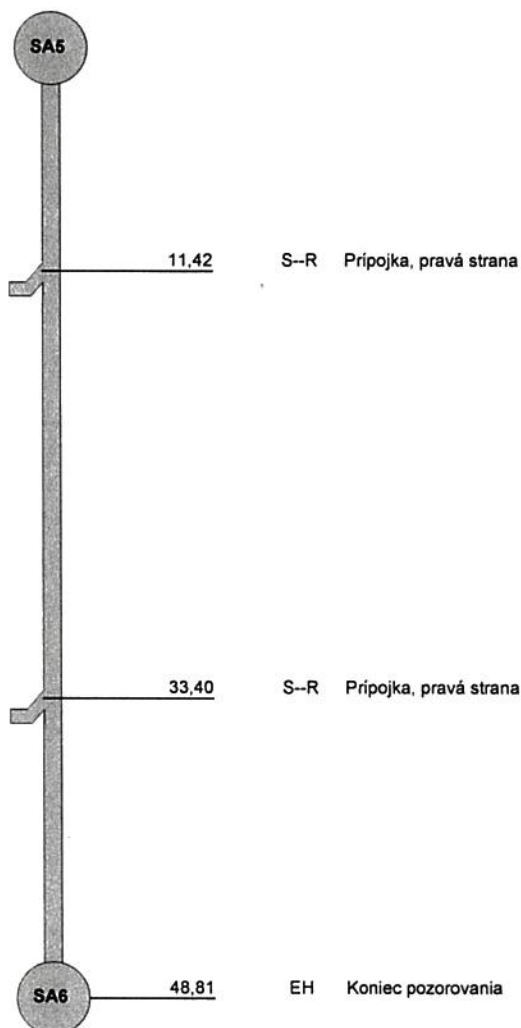

11,42 m //



33,4 m //



48,81 m //

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Dátum: 19.06.2018	Názov úseku: 22	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------



Foto: 64_1a
11,42m, Prípojka, pravá strana



Foto: 68_2a
33,4m, Prípojka, pravá strana



Foto: 69_3a
48,81m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 23	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA6
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA7
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 14,01 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:125


Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SA6

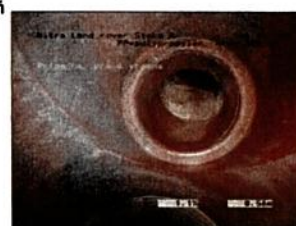

8,56 m //

8,56

S-R Prípojka, pravá strana

SA7

14,01

EH Koniec pozorovania



14,01 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A	19.06.2018	23	



Foto: 65_1a
8,56m, Prípojka, pravá strana



Foto: 70_2a
14,01m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 24	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:



Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA4
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA3
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 20,04 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dĺžka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:150 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

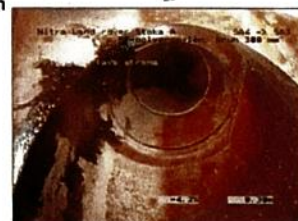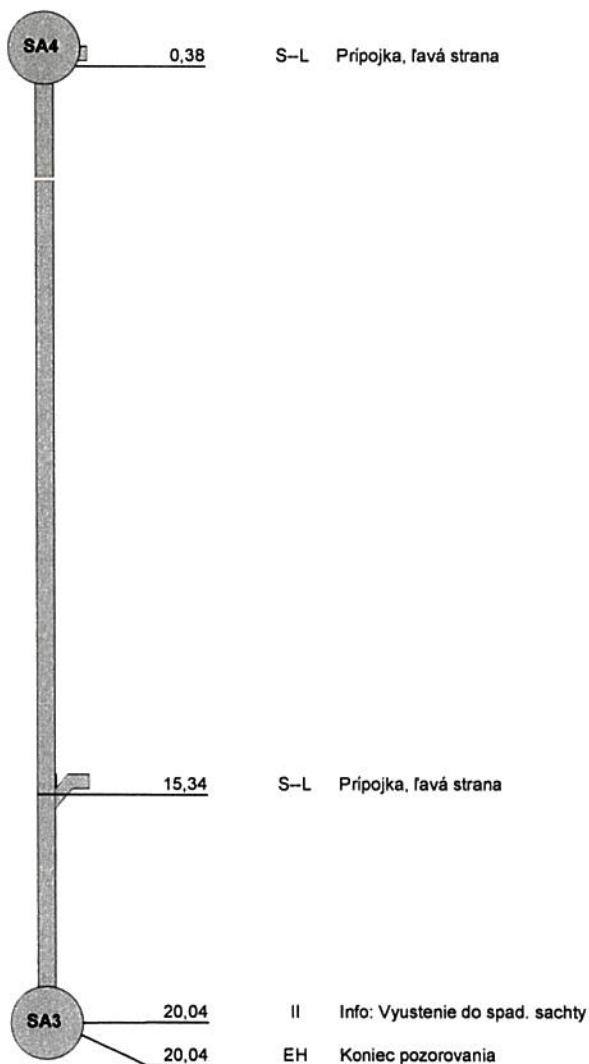

0,38 m //



15,34 m //



20,04 m //



20,04 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A	19.06.2018	24	

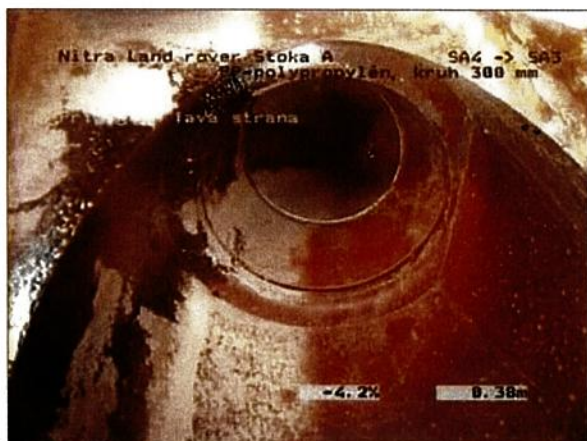


Foto: 66_1a
0,38m, Prípojka, ľavá strana

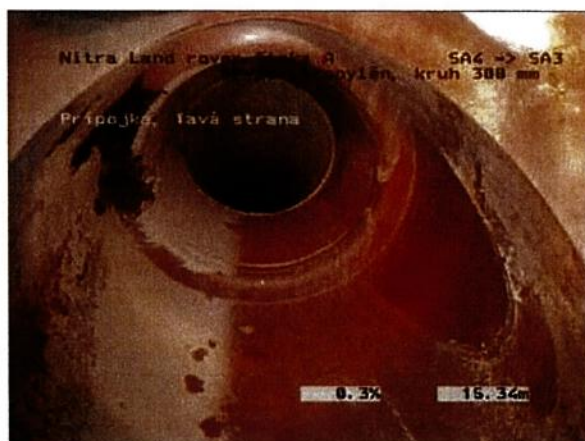


Foto: 71_2a
15,34m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 72_3a
20,04m, Info: Vyustenie do spad. sachtu



Foto: 73_4a
20,04m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 25	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Výkres č.1:	z: SA2
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA3
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 72,59 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 1000 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dizka: Dizka
	Označenie:

Poznámka:

1:550 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SA2	0,20	S--O	Prípojka, strop
	19,60	S--O	Prípojka, strop
	35,64	S--O	Prípojka, strop
	41,71	S--O	Prípojka, strop
	61,32	S--O	Prípojka, strop
	72,59	TVS	Kamera nemôže ísť ďalej (Stop)
	72,59	EH	Koniec pozorovania



0,2 m //



19,6 m //



35,64 m //



41,71 m //



61,32 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A	19.06.2018	25	



Foto: 74_1a
0,2m, Prípojka, strop



Foto: 75_2a
19,6m, Prípojka, strop

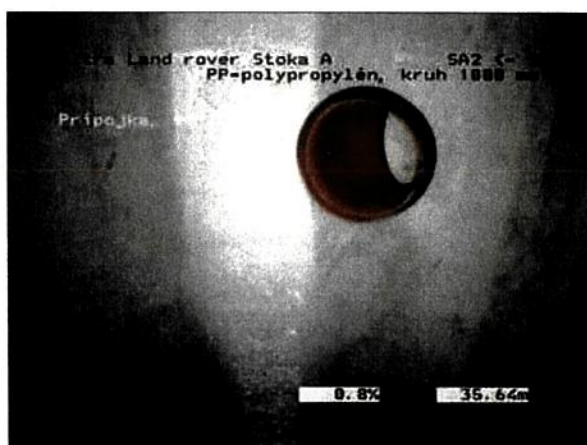


Foto: 76_3a
35,64m, Prípojka, strop



Foto: 77_4a
41,71m, Prípojka, strop

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka A	Dátum: 19.06.2018	Názov úseku: 25	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------



Foto: 78_5a
61,32m, Prípojka, strop

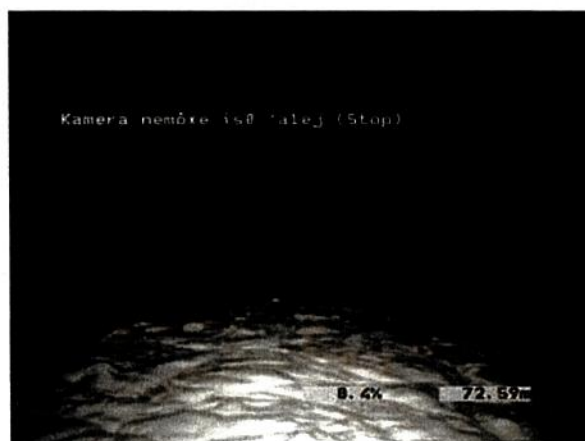


Foto: 79_6a
72,59m, Kamera nemôže ísť ďalej (Stop)

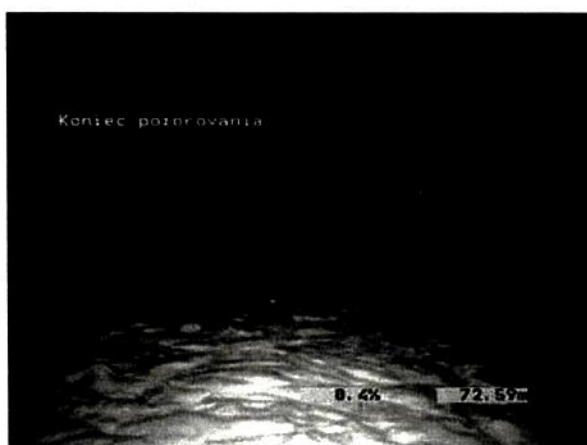


Foto: 80_7a
72,59m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 26	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A-1	Výkres č.1:	z: SA10
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA11
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 47,08 m
Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil:	kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén Dĺžka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	
	Označenie:	

Poznámka:

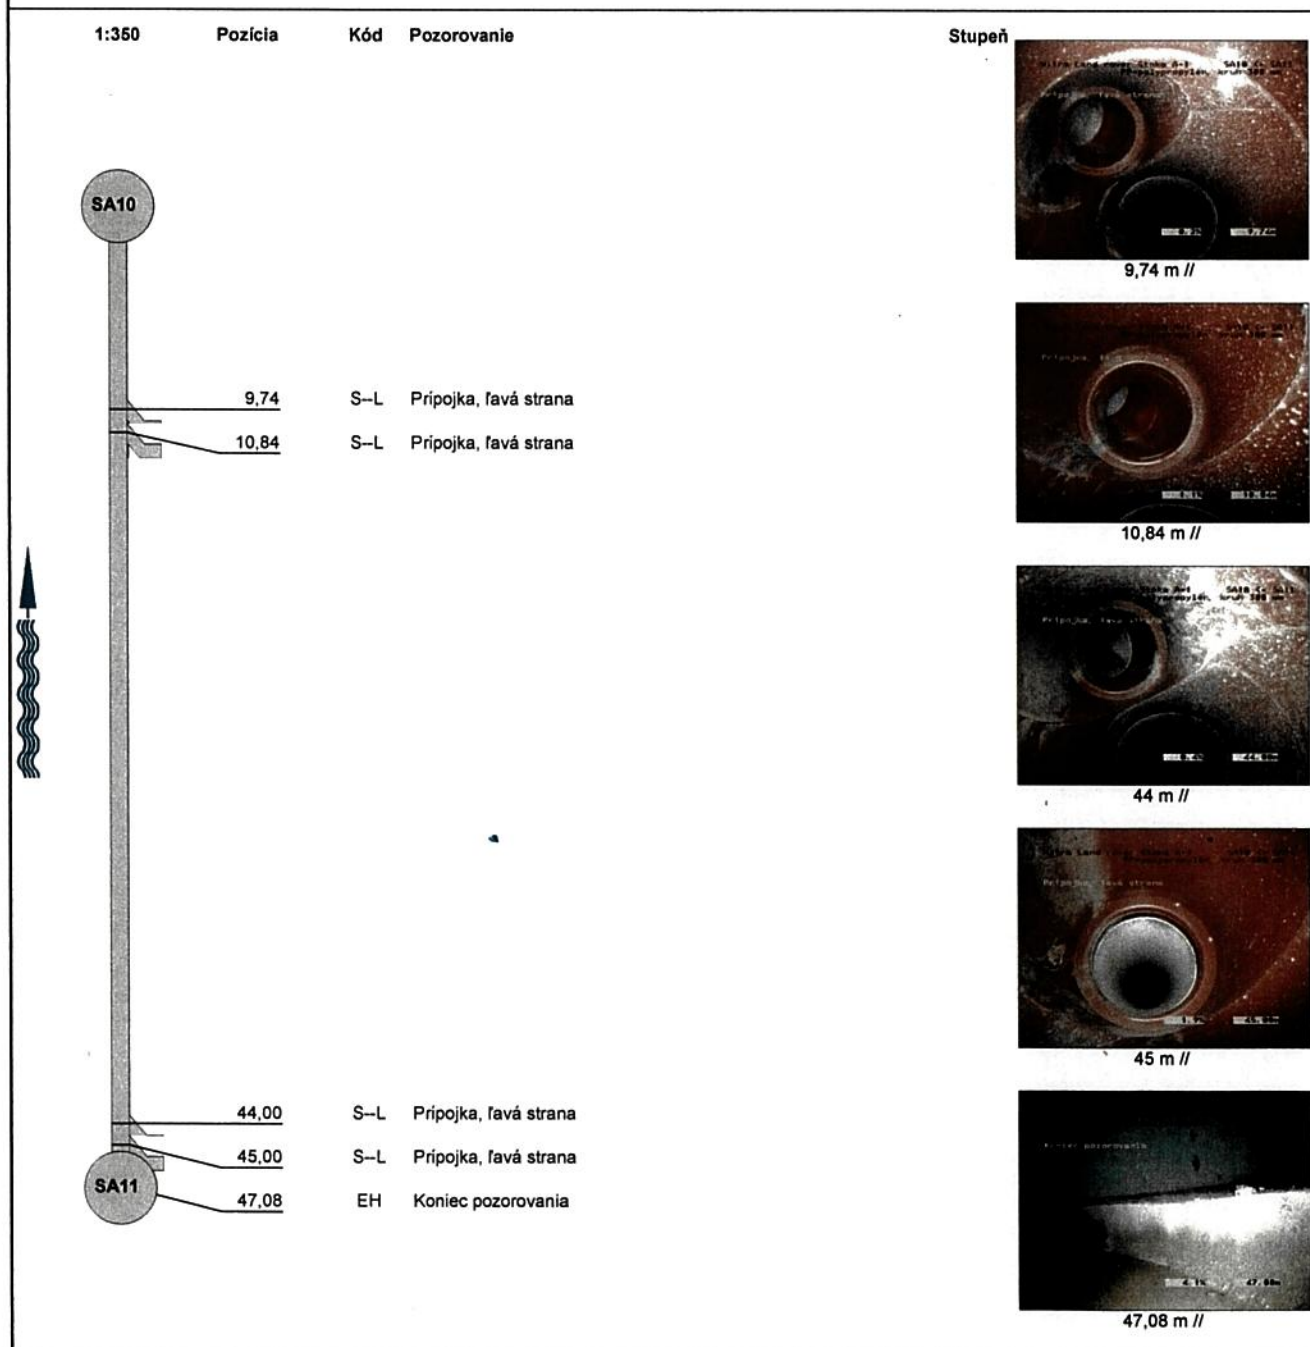


Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A-1	19.06.2018	26	



Foto: 81_1a
9,74m, Prípojka, ľavá strana

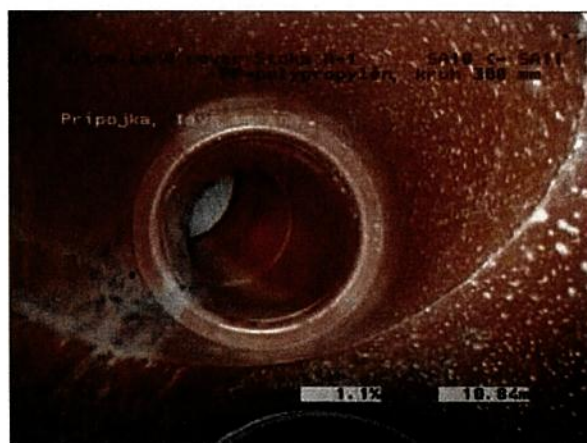


Foto: 85_2a
10,84m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 86_3a
44m, Prípojka, ľavá strana



Foto: 87_4a
45m, Prípojka, ľavá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A-1	19.06.2018	26	

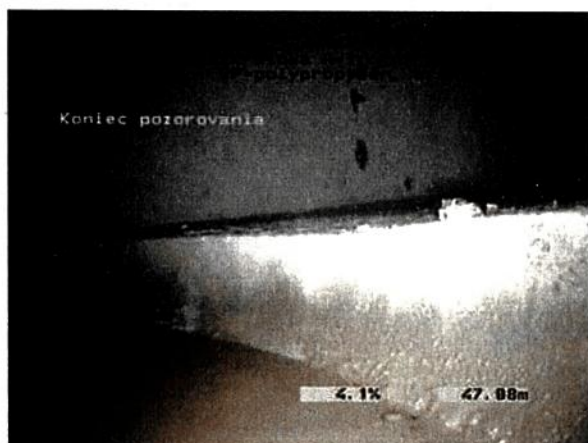


Foto: 88_5a
47,08m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 27	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:



Ulica: Nitra Land rover Stoka A-1	Výkres č.1:	Z: SA10
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA9
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 47,64 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil:	kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dazdová kanalizácia	Materiál:	PP-polypropylén Dizka:
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka:	
	Označenie:	


Poznámka:

1:350 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

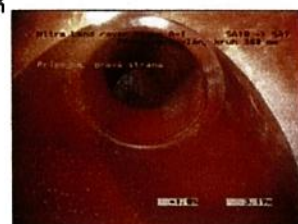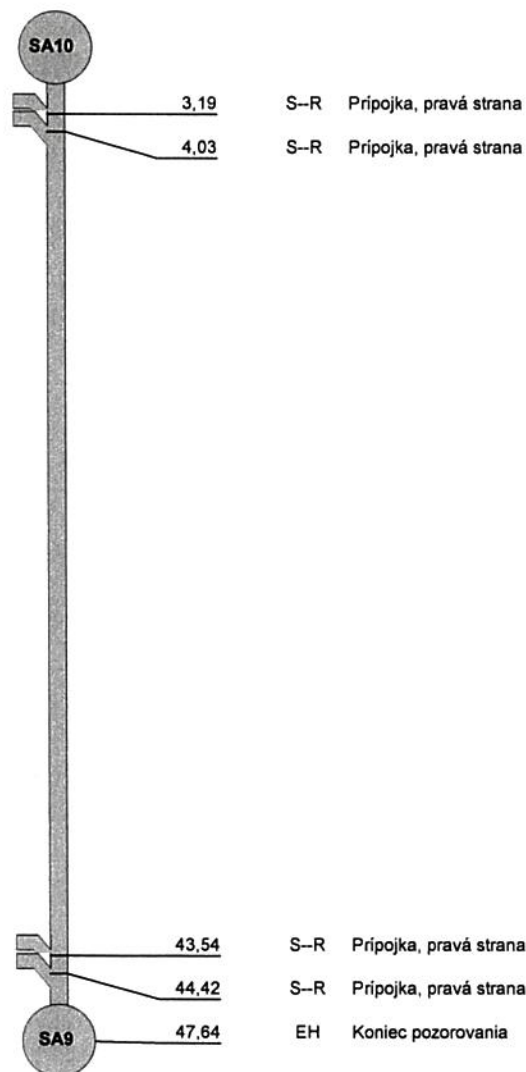

3,19 m //

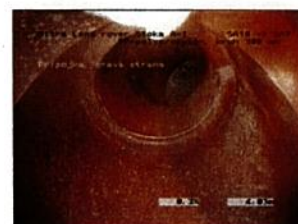

4,03 m //



43,54 m //



44,42 m //



47,64 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A-1	19.06.2018	27	

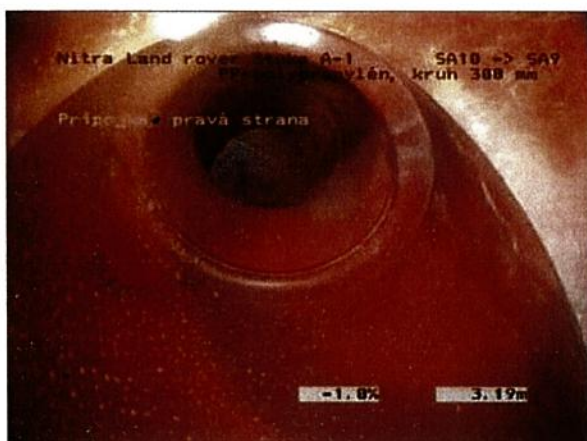


Foto: 82_1a
3,19m, Prípojka, pravá strana

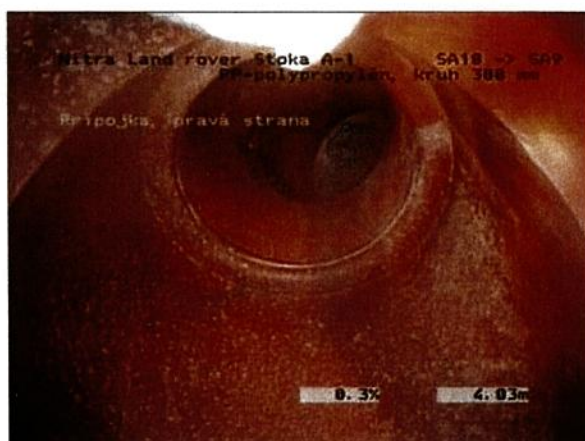


Foto: 89_2a
4,03m, Prípojka, pravá strana



Foto: 90_3a
43,54m, Prípojka, pravá strana



Foto: 91_4a
44,42m, Prípojka, pravá strana

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A-1	19.06.2018	27	

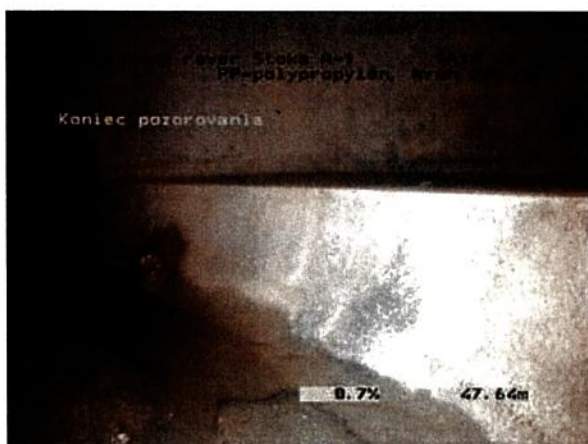


Foto: 92_5a
47,64m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 28	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A-1	Výkres č.1:	z: SA9
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA8
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 23,24 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dĺžka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:175 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň



23,24 m //

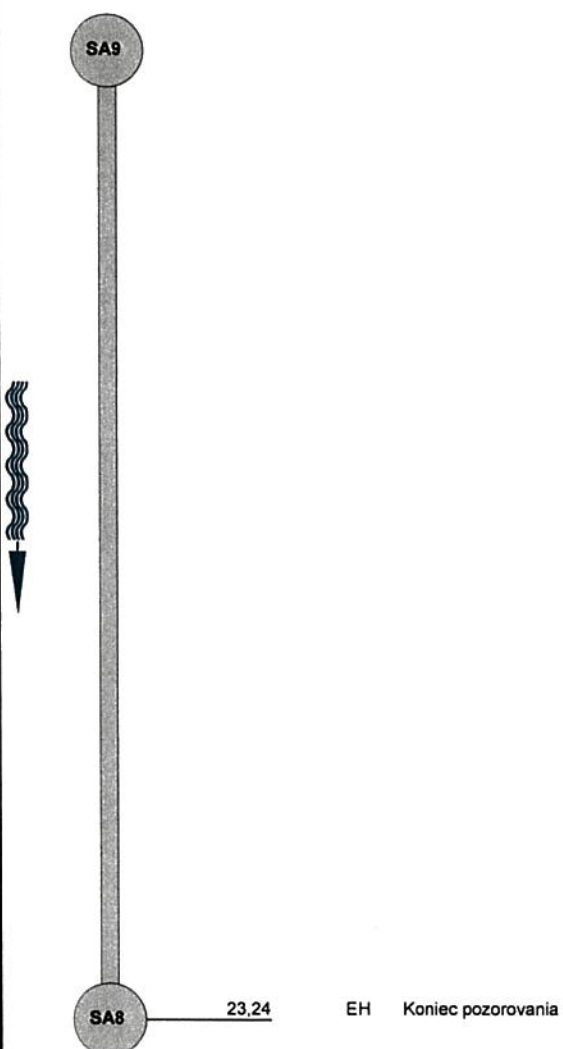


Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A-1	19.06.2018	28	

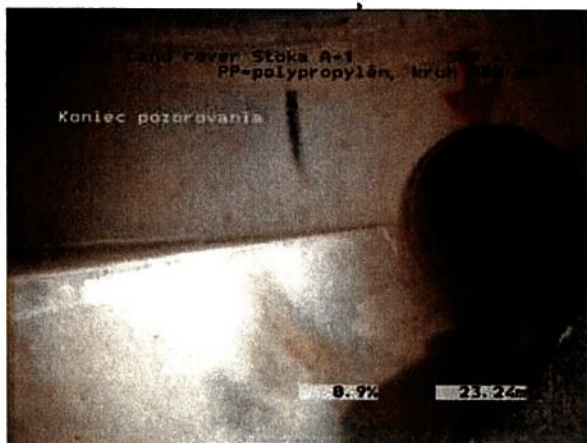


Foto: 83_1a
23,24m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 19.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 29	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka A-1	Výkres č.1:	z: SA8
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SA3
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 22,74 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dĺžka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:


1:175 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň


SA8



19,63 m //

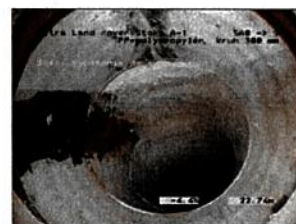

22,74 m //

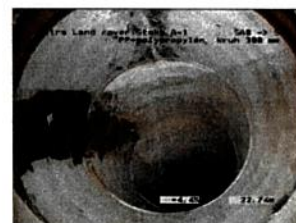

22,74 m //

19,63 S-L Prípojka, ľavá strana

22,74 II Info: Vyustenie do spad. sachtu

22,74 EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka A-1	19.06.2018	29	

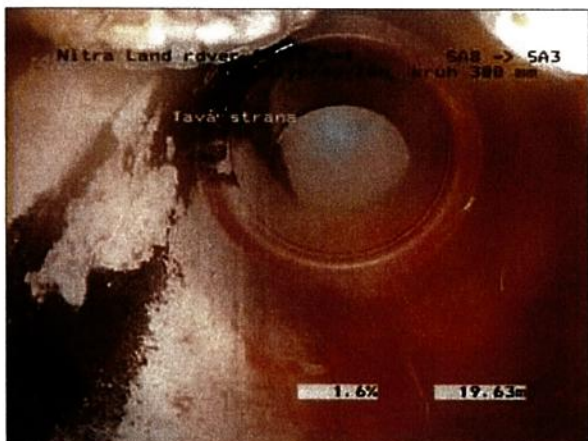


Foto: 84_1a
19,63m, Pripojka, ľavá strana



Foto: 93_2a
22,74m, Info: Vyustenie do spad. sachtu



Foto: 94_3a
22,74m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 30	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SB13
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB14
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 36,83 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu

Druh kanalizácie: dažďová kanalizácia

Ochranné pásmo:

Profil: kruh 300 mm
Materiál: PP-polypropylén
Ochrana, výstelka: Dĺžka:
Označenie:

Poznámka:

1:275

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB13



36,83 m //

SB14

36,83

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B	20.06.2018	30	

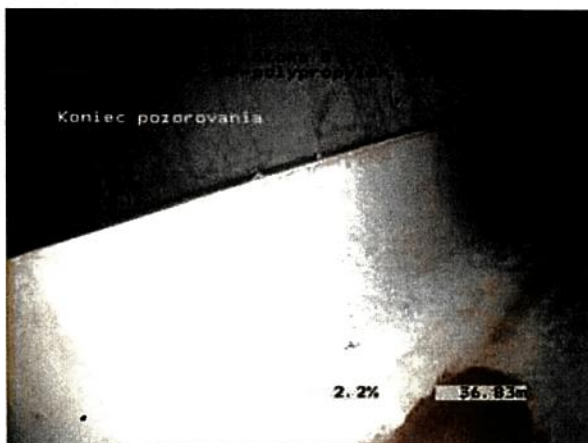


Foto: 95_1a
36,83m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 31	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SB14
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB15
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 13,24 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Dĺžka: Dĺžka:
Označenie:	

Poznámka:

1:100

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB14



13,24 m //

SB15

13,24

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B	20.06.2018	31	



Foto: 96_1a
13,24m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 32	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SB15
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB16
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 8,05 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:75 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

SB15



8,05 m //

SB16

8,05

EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B	20.06.2018	32	



Foto: 97_1a
8,05m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 33	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SB13
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB12
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 10,62 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:100

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB13



10,62 m //



10,62 m //

SB12

10,62

II

Info: vyustenie do spad. sachtu

10,62

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto: S. park Nitra Land rover	Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Dátum: 20.06.2018	Názov úseku: 33	Číslo úseku:
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

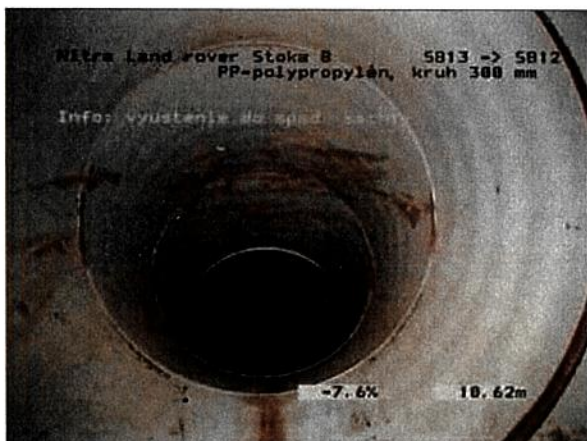


Foto: 98_1a
10,62m, Info: vyustenie do spad. sachtu

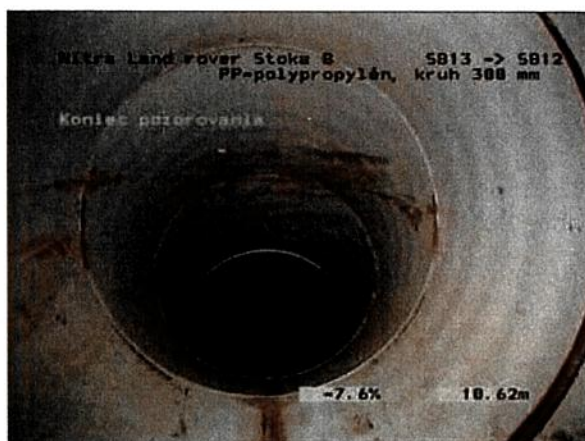


Foto: 99_2a
10,62m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 34	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB21
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB20
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 23,52 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:175

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB21



23,52 m //



23,52 m //

SB20

23,52

II Info: vyustenie do spad. sachtu

23,52

EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B-1	20.06.2018	34	



Foto: 100_1a
23,52m, Info: vyustenie do spad. sachtu



Foto: 101_2a
23,52m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 35	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB21
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB22
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 30,05 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:225

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB21



30,05 m //

SB22

30,05

EH Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B-1	20.06.2018	35	

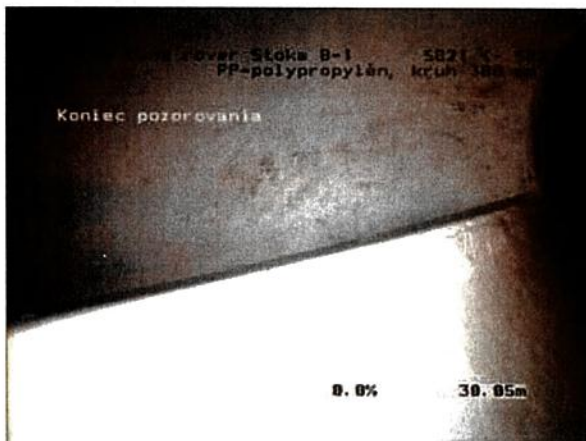


Foto: 102_1a
30,05m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 36	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB22
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB23
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 7,09 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:75

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB22

SB23

7,09

EH

Koniec pozorovania



7,09 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B-1	20.06.2018	36	



Foto: 103_1a
7,09m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 37	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB25
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB26
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 11,55 m

Prčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka:
	Označenie:

Poznámka:

1:100


Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB25

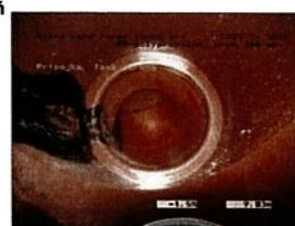

9,83 m //



11,55 m //

9,83

S-L

Prípojka, ľavá strana

11,55

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B-1	20.06.2018	37	



Foto: 104_1a
9,83m, Prípojka, ľavá strana

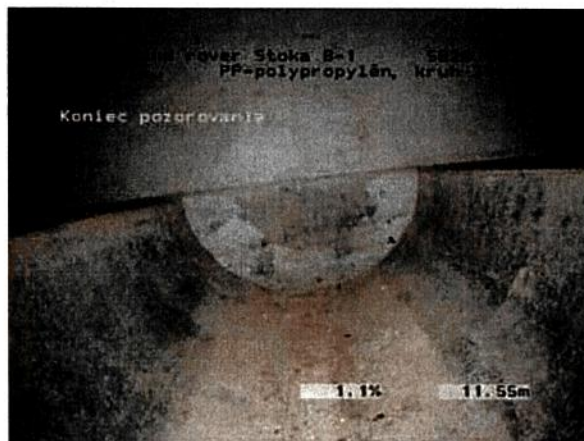


Foto: 105_2a
11,55m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 38	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB25
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB24
Umiestnenie: Zelený pás	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 12,04 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:100

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB25



12,04 m //



12,04 m //

SB24

12,04

II

Info: vyustenie do spad. sachtu

12,04

EH

Koniec pozorovania

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B-1	20.06.2018	38	

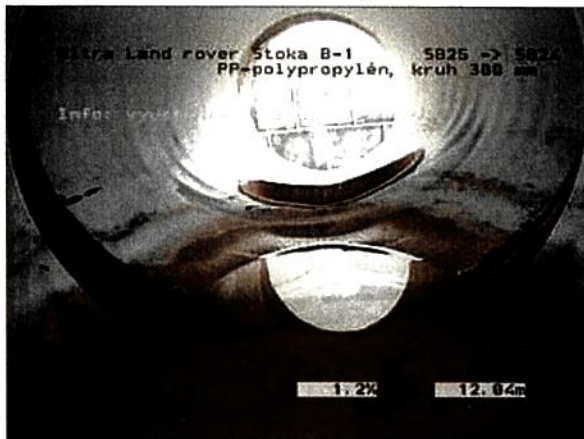


Foto: 106_1a
12,04m, Info: vyustenie do spad. sachty



Foto: 107_2a
12,04m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 39	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B-1	Výkres č.1:	z: SB24
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB23
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 9,1 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka:
	Označenie:

Poznámka:

1:75

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB24



9,1 m //

SB23

9,10

II

Info: vyustenie do spad. sachtu

Foto monitoringu

Miesto:
S. park Nitra Land roverUlica:
Nitra Land rover Stoka B-1Dátum:
20.06.2018Názov úseku:
39

Číslo úseku:

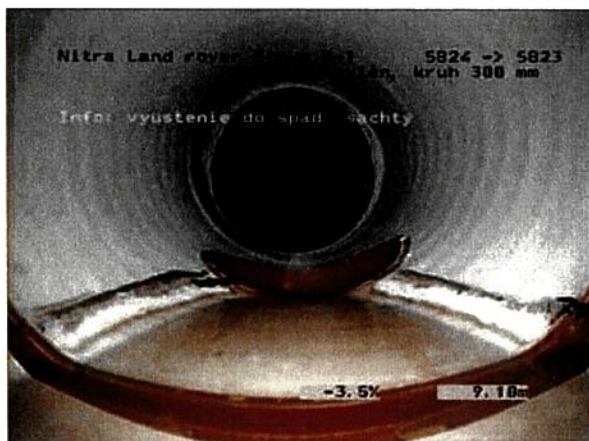


Foto: 108_1a
9,1m, Info: vyustenie do spad. sachtu



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 40	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SB17
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB18
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 12,61 m

Pričina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka:
Označenie:	

Poznámka:

1:100

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň



11,07 S--R Pripojka, pravá strana

12,61 EH Koniec pozorovania



11,07 m //



12,61 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka B	20.06.2018	40	



Foto: 109_1a
11,07m, Prípojka, pravá strana



Foto: 111_2a
12,61m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 41	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka B	Výkres č.1:	z: SB17
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SB16
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 7,04 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 300 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka
	Označenie:

Poznámka:

1:75

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SB17



7,04 m //

SB16

7,04

EH

Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnecno	Obsluha:	Názov úseku: 42	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC7
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC8
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 34,95 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu

Druh kanalizácie: dažďová kanalizácia

Ochranné pásmo:

Profil: kruh 700 mm

Materiál: PP-polypropylén

Ochrana, výstelka:

Označenie:

Dĺžka: PP-polypropylén

Poznámka:

1:275

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň

SC7

8,16

S-L Prípojka, ľavá strana

SC8

34,95

EH Koniec pozorovania



8,16 m //



34,95 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	42	



Foto: 112_1a
8,16m, Prípojka, ľavá strana

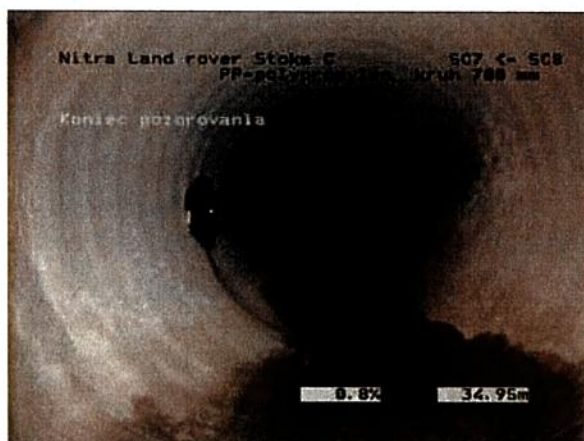


Foto: 115_2a
34,95m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 43	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC8
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC9
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 14,46 m
Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: Materiál: Ochrana, výstelka: Označenie:	kruh 700 mm PP-polypropylén Dĺžka:
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia		
Ochranné pásmo:		

Poznámka:

1:125

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň



0,66

S-L Pripojka, ľavá strana



0,66 m //



14,46

EH Koniec pozorovania



14,46 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	43	



Foto: 113_1a
0,66m, Prípojka, ľavá strana

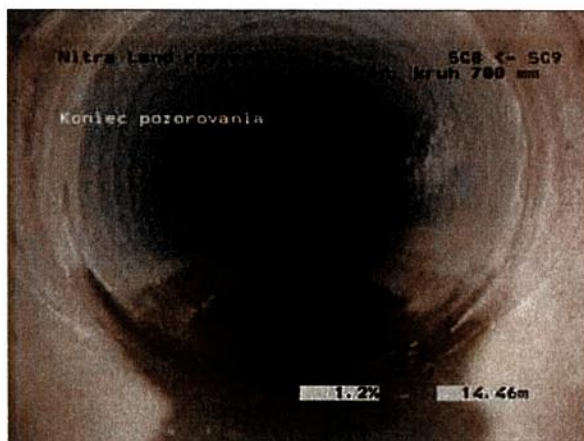


Foto: 116_2a
14,46m, Koniec pozorovania



Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 44	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:

Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC9
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC10
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 14,12 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 700 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dizka:
Označenie:	

Poznámka:

1:125

Pozícia

Kód

Pozorovanie

Stupeň



SC9

12,58

S-L

Prípojka, ľavá strana

SC10

14,12

EH

Koniec pozorovania



12,58 m //



14,12 m //

Foto monitoringu

Miesto:	Ulica:	Dátum:	Názov úseku:	Číslo úseku:
S. park Nitra Land rover	Nitra Land rover Stoka C	20.06.2018	44	



Foto: 44_1a
12,58m, Prípojka, ľavá strana

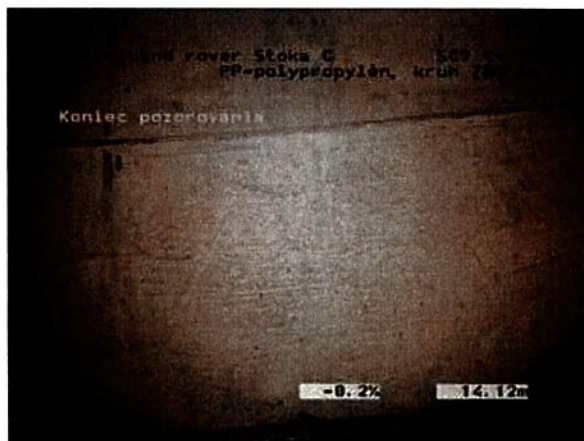


Foto: 117_2a
14,12m, Koniec pozorovania

Protokol monitoringu

Dátum: 20.06.2018	Číslo objednávky:	Počasie: Pekne, sucho, slnečno	Obsluha:	Názov úseku: 45	Číslo úseku:
Dozor:	Vozidlo:	Kamera:	Predvoľba:	Vyčistené: áno	Zatriedenie:


Ulica: Nitra Land rover Stoka C	Výkres č.1:	z: SC5
Miesto: S. park Nitra Land rover	Výkres č.2:	do: SC6
Umiestnenie: Hlavná cesta	Číslo videozáznamu:	Dĺžka úseku: 48,53 m

Príčina pozorovania: Všeobecná kontrola stavu	Profil: kruh 700 mm
Druh kanalizácie: dážďová kanalizácia	Materiál: PP-polypropylén
Ochranné pásmo:	Ochrana, výstelka: Dĺžka:
	Označenie:

Poznámka:

1:375 Pozícia Kód Pozorovanie

Stupeň

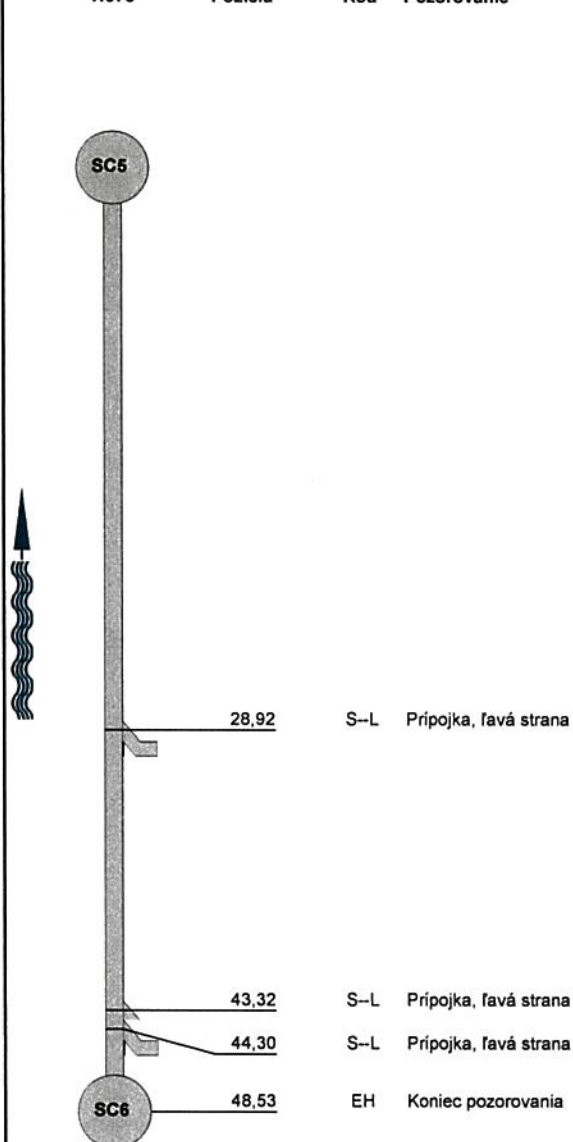

28,92 m //



43,32 m //



44,3 m //



48,53 m //